

**ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL X1 Lite**  
Руководство пользователя

Поздравляем с приобретением лазерного дальномера CONDROL X1 Lite. Перед первым использованием прибора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, приведенными в конце данного руководства по эксплуатации.

**НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА**  
Лазерный дальномер X1 Lite предназначен для измерения расстояний, длин, высот, а также для вычисления площадей и объемов измеряемых объектов. Прибор пригоден как для эксплуатации в закрытых помещениях, так и на открытых строительных площадках.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**  
Комплект поставки лазерного дальномера X1 Lite:  
1. Лазерный дальномер - 1 шт.  
2. Сумка-чехол с ремешком - 1 шт.  
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.  
4. Элементы питания тип LR3 (AAA) - 2 шт.

**ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL X1 Lite**  
Руководство пользователя

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Диапазон измерений	0,05...30 м*
Дискрета измерения	1 мм
Погрешность **	±2 мм**
Тип лазера	класс 2, 635 нм, мощность менее 1 мВт
Трекинг	+
Измерение площади/объема	+
Автоматическое выключение	2,5 мин.
Звуковая индикация	+
Время работы элементов питания	До 6000 измерений
Температурный диапазон хранения	-20...+60 °С
Температурный диапазон работы	0...+40 °С
Уровень влажности при хранении	RH85%
Элементы питания	2 x 1.5В AAA LR3 (щелочной/алкалиновый)
Габариты	105x47x27 мм
Вес	83 гр.

**ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL X1 Lite**  
Руководство пользователя

\* Используйте отражающую пластину для увеличения диапазона измерения при ярком солнечном свете или если объект, до которого производится измерение, имеет плохую отражающую поверхность.

\*\* При благоприятных условиях (хорошая отражающая поверхность, комнатная температура) до 10 м. При неблагоприятных условиях таких как, например, прямой солнечный свет, плохая отражающая поверхность или большие перепады температур точность может ухудшиться на 0,35мм/м.

**УСТАНОВКА/ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ**

Откройте батарейный отсек. Установите элементы питания, соблюдая полярность. Закройте батарейный отсек.

Внимайте элементы питания из прибора, если он длительное время не используется во избежание коррозии и разряда батарей. Все элементы питания должны быть заменены одновременно.

**ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL X1 Lite**  
Руководство пользователя

Оба элемента питания должны быть одной марки, с одинаковым уровнем заряда. Производите замену батарей, когда на дисплее постоянно мигает символ . Подготовьте сменные элементы питания при отображении на дисплее символа . После появления данного символа Вы можете произвести еще около 100 измерений.

**ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ**

Включение: нажмите . Прибор включится и перейдет в режим измерений. Выключение: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд. Для экономии заряда батарей прибор автоматически выключается через 2,5 минуты после последнего действия.

**ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL X1 Lite**  
Руководство пользователя

**2) Непрерывное измерение (трекинг)**  
Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд. На экране будет мигать символ . При этом прибор будет производить измерения одно за другим, отображая последние измеренные значения. Выход из режима производится нажатием или .


**3) Вычисление площади**  
Нажмите . На дисплее появится символ . Нажмите для измерения первой стороны (длины). Повторно нажмите для измерения второй стороны (ширины). Результат вычислений (как произведение длины и ширины) появится на дисплее. Нажмите , чтобы выйти из режима вычисления площади.

**ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL X1 Lite**  
Руководство пользователя

**УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**  
Перед началом работы с прибором внимательно изучите данную инструкцию. Неправильное обращение с прибором может привести к тяжелой травме, нанести значительный ущерб. Сохраняйте данную инструкцию. При передаче прибора во временное пользование обязательно прилагайте к нему данную инструкцию.

- Не используйте прибор не по назначению.
- Не удаляйте предупреждающие таблички и предохраняйте их от стирания, т.к. они содержат информацию по безопасной эксплуатации прибора.

Вы приобрели прибор с нанесенными на него предупреждающими табличками на английском и немецком языках. Пожалуйста, ознакомьтесь с содержанием табличек на русском языке:

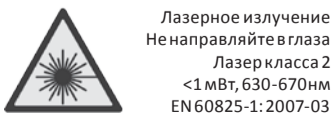

Прибор относится к 2 классу лазерных изделий в соответствии с IEC60825-1 с длиной волны 630-670 нм. - Не смотрите в лазерный луч, а также в его отражение, как незащищенным глазом, так и через оптические устройства. Не направляйте лазерный луч на людей и животных без необходимости. Вы можете их ослепить.

**ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL X1 Lite**  
Руководство пользователя

**ОПИСАНИЕ ПРИБОРА**

**Значение и функции кнопок**

№ кнопки	Кратковременное нажатие	Длительное нажатие
1	Включение прибора/ лазерного луча/измерение	Режим непрерывного измерения (трекинг)
2	Режим вычисления площади/ объёма*	Выбор точки отсчета замера
3	Сброс значений	Выключение

\* Двойное нажатие

**ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL X1 Lite**  
Руководство пользователя

**4) Вычисление объема**  
Нажмите дважды . На дисплее отобразится символ . Нажмите на для измерения первой стороны (длины). Нажмите для измерения второй стороны (ширины). Нажмите для измерения третьей стороны (высоты). Результат вычислений (как произведение длины, ширины и высоты) появится на дисплее. Нажмите , чтобы выйти из режима вычисления объема.

**ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL X1 Lite**  
Руководство пользователя

-Защита глаз обычно осуществляется путем отведения взгляда или закрытием век.  
-Запрещено разбирать и проводить самостоятельный ремонт прибора. Ремонт прибора поручайте только квалифицированному персоналу и только с использованием оригинальных запасных частей.  
-Запрещается эксплуатация прибора во взрывоопасной среде, вблизи легковоспламеняющихся материалов.  
-Не допускайте нагревания элементов питания во избежание риска взрыва и вытекания электролита. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте пораженный участок водой с мылом. В случае попадания в глаза, промойте их чистой водой в течение 10 минут, затем обратитесь к врачу.

**УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ**  
**Внимание!** Прибор является точным устройством и требует бережного обращения. Соблюдение следующих рекомендаций продлит срок службы прибора:  
- Не наводите прибор на солнце  
- Остерегайте прибор от ударов, падений, сильных вибраций, не допускайте попадания внутрь прибора жидкости, строительной пыли, посторонних предметов  
- Не подвергайте прибор воздействию экстремальных температур.  
- В случае попадания жидкости в прибор в первую очередь

**ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL X1 Lite**  
Руководство пользователя

**Дисплей**

- Индикатор лазерного луча
- Точка отсчета замера
- Вычисление площади/объема
- Непрерывное измерение (трекинг)
- Уровень заряда батареи
- Единица измерения площади/объема
- Единица измерения
- Строка дисплея

**ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL X1 Lite**  
Руководство пользователя

**КОДЫ СООБЩЕНИЙ**  
Во время работы с прибором на дисплее могут отображаться следующие коды/символы:

Сообщение	Проблема	Решение
Err1	Слабый сигнал	Выберите поверхность с большей отражательной способностью. Используйте отражательную пластину
Err2	Слишком сильный сигнал	Выберите поверхность с меньшей отражательной способностью. Используйте отражательную пластину
Err3	Низкий уровень заряда батареи	Замените элементы питания
Err4	Превышена рабочая температура прибора	Остудите прибор до рабочей температуры
Err5	Память устройства повреждена	Обратитесь в сервисный центр

**ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL X1 Lite**  
Руководство пользователя

выньте элементы питания, затем обратитесь в сервисный центр.  
- Не храните и не используйте прибор в течение длительного времени в условиях повышенной влажности.  
- Чистку прибора следует проводить мягкой влажной салфеткой.  
- Содержите оптику прибора в чистоте и оберегайте от механических повреждений.  
- Периодически проводите контрольные измерения. Особенно если прибор подвергался чрезмерным механическим или другим воздействиям, а также до и после выполнения ответственных измерительных работ.

**УТИЛИЗАЦИЯ**  
Отслужившие свой срок приборы, принадлежности и упаковка должны быть утилизированы согласно действующим законам вашей страны. Не выбрасывайте аккумуляторы/батареи в коммунальный мусор, не бросайте их в огонь или воду. Аккумуляторы/батареи следует собирать и сдавать на рекуперацию или на экологически чистую утилизацию.  
*Только для стран-членов ЕС:*  
Не выбрасывайте инструменты в коммунальный мусор! Согласно Европейской Директиве 2002/96/ЕС о старых электрических и электронных инструментах и приборах и ее претворению в национальное право, отслужившие свой

**ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL X1 Lite**  
Руководство пользователя

**РАБОТА С ПРИБОРОМ**  
**Выбор точки отсчета замера**  
Точкой отсчета замера можно установить передний или задний торец корпуса прибора. По умолчанию измерение производится от заднего торца корпуса. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для изменения точки отсчета.  
**Подсветка**  
Когда прибор включен, при нажатии на любую клавишу автоматически включается подсветка дисплея. Подсветка автоматически выключится через 15 секунд после последнего нажатия.  
**Измерения**  
**1) Единичное измерение**  
Нажмите кнопку для включения лазерного указателя. Наведите лазерный указатель на цель и повторным нажатием произведите измерение. Результат измерений появится на дисплее. Для удаления результатов измерения нажмите .

**ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL X1 Lite**  
Руководство пользователя

**УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ**  
**Диапазон измерений**  
Максимальный предел диапазона - 30 м. Ночью, в сумерках, или если объект, до которого производится измерение, затенен, дальность измерения без использования отражательной пластины может быть увеличена. Используйте отражательную пластину, чтобы увеличить дальность измерения в течение светового дня, или если объект, до которого производится измерение, имеет плохую отражающую поверхность.  
**Поверхность цели**  
При измерениях до бесцветных жидкостей (например, вода), не запыленного стекла, полистирола или аналогичных полупрозрачных и глянцево-поверхностей результаты измерений могут быть ошибочными. При измерениях до очень темных поверхностей время измерения может увеличиться.

**ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL X1 Lite**  
Руководство пользователя

срок измерительные инструменты должны собираться отдельно и быть переданы на экологически чистую рекуперацию отходов. Неисправные или пришедшие в негодность аккумуляторы/батареи должны быть утилизированы согласно Директиве 2006/66/Е.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**  
Гарантийный период составляет 24 месяца с даты продажи. Срок службы прибора - 36 месяцев. Производитель гарантирует соответствие прибора заявленным характеристикам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения, установленных в настоящем руководстве по эксплуатации. Гарантия распространяется на недостатки и дефекты, являющиеся заводским браком или возникшие в результате заводского брака. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате интенсивной эксплуатации и естественного износа, а также на элементы питания. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию прибора, не ухудшающие его основные характеристики.

**СЕРВИС И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ**  
Контакты для связи, консультации можно получить на сайте [www.condtrol.ru](http://www.condtrol.ru).