


Протокол № 03/06/2024-01 от 03.06.2024 г.

### Протокол входящего контроля качества продукции

#### Исходные данные:

Наименование продукции	LG-BP DIN 975 Б/П 12.9 Шпилька высокопрочная STALMAX угол 60° стальная
Дата отбора образцов	31.05.2024 г.
Номер партии образцов	КР0К-001393 27.01.2024 г.
Дата проведения испытаний	31.05-03.06.2024 г.
Условия проведения испытаний	Температура воздуха: +15°C. Относительная влажность воздуха: 33%. Атмосферное давление: 743-748 мм. рт. ст.
Определяемые показатели	Минимальные разрушающие нагрузки на резьбовую шпильку с крупным шагом резьбы.
Методика проведения испытаний	Проведение испытаний на определение разрушающей нагрузки.
Испытательное оборудование	Машина испытательная универсальная WEW-600D Рег. № 35930-07. Заводской номер 143. Поверка действительна до 21.05.2025 г. Свидетельство о поверке № С-ЕЛВ/22-05-2024/342022109

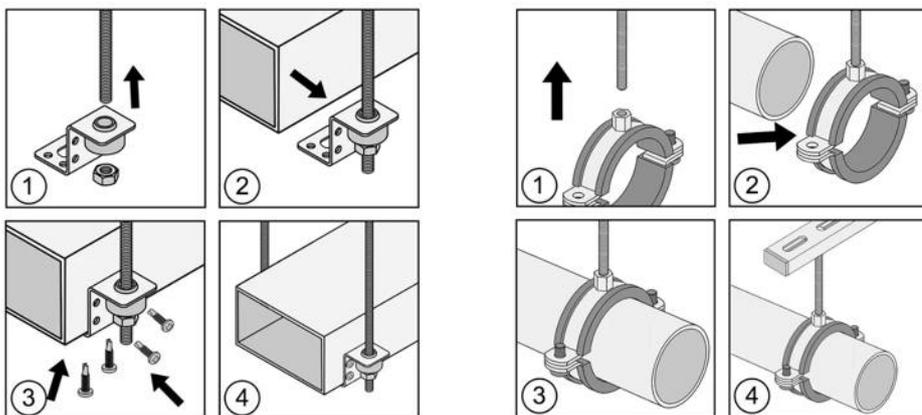

LG

STALMAX LG

STALMAX



#### ООО «1001 КРЕПЕЖ»

Юридический адрес: 117546, Москва г, Ступинский проезд, дом 1, пом/комн. II/1  
ИНН 7723889433, КПП 772401001, ОГРН 5137746067179 ОКПО 20524053, р/с № 40702810338250018579  
в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы, к/с №3010181040000000225 БИК 044525225  
Тел: (495) 230-10-82, Email: [info@1001krep.ru](mailto:info@1001krep.ru), Сайт: [www.1001krep.ru](http://www.1001krep.ru)



**Общество с ограниченной ответственностью  
«1001 КРЕПЕЖ»**

**Параметры установки:**


Артикул	Наименование образца	Диаметр шпильки, мм.	Класс прочности	Расчетная площадь сечения, мм <sup>2</sup>	Минимальная разрушающая нагрузка по ГОСТ, кН.	Предел прочности на растяжение Rm по ГОСТ, МПа
11132-023	LG-BP DIN 975 Б/П 12.9 M16x1000 мм	16	12.9	157	192	1220
11134-023	LG-BP DIN 975 Б/П 12.9 M24x1000 мм	24	12.9	353	431	1220

**Результаты испытаний:**


В качестве единичных результатов испытаний приняты максимальные значения разрушающего усилия. Результаты представлены в Таблице №1:

Наименование образца	Разрушающая нагрузка, кН.			Средний показатель, кН.	% от показателя ГОСТ	Предел прочности Rm, МПа	% от показателя ГОСТ
	1	2	3				
LG-BP DIN 975 Б/П 12.9 M16x1000 мм	212,5	209,2	212,1	211,27	110,5	1345	110,2
LG-BP DIN 975 Б/П 12.9 M24x1000 мм	432,3	431	434	432,43	100,7	1225	100,4

**11132-023**

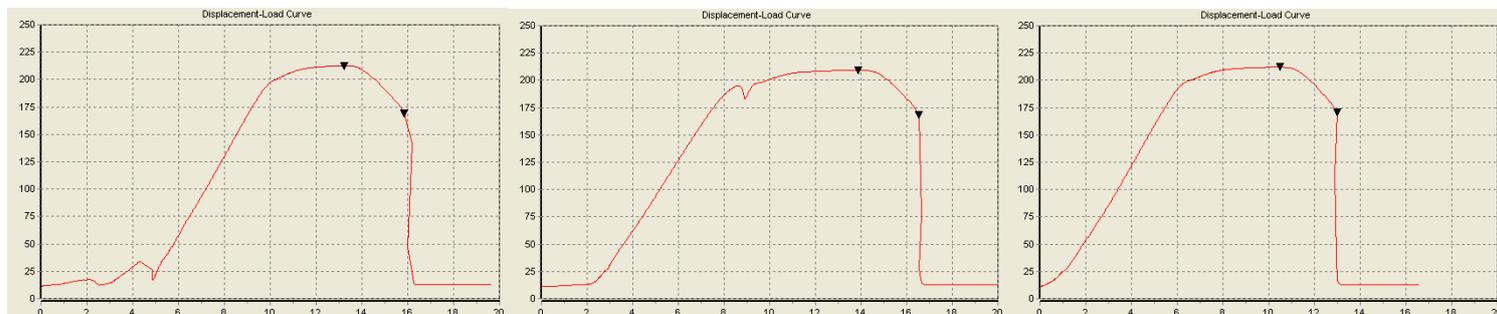

**11134-023**

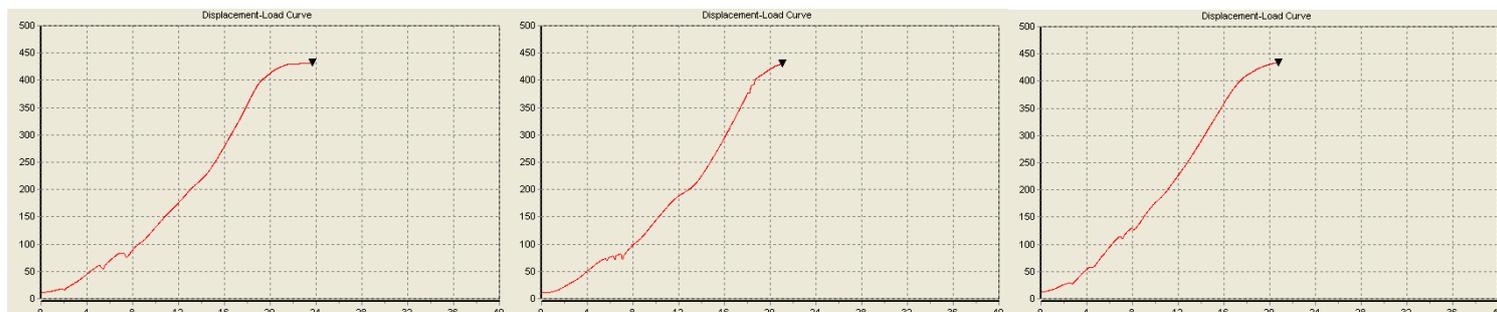

**ООО «1001 КРЕПЕЖ»**

Юридический адрес: 117546, Москва г, Ступинский проезд, дом 1, пом/комн. II/1  
ИНН 7723889433, КПП 772401001, ОГРН 5137746067179 ОКПО 20524053, р/с № 40702810338250018579  
в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы, к/с №30101810400000000225 БИК 044525225  
Тел: (495) 230-10-82, Email: [info@1001krep.ru](mailto:info@1001krep.ru), Сайт: [www.1001krep.ru](http://www.1001krep.ru)



**Общество с ограниченной ответственностью  
«1001 КРЕПЕЖ»**

**Заключение:**

Продукция прошла входящий контроль качества. Ключевые параметры изделия соответствуют заявленным параметрам завода-изготовителя.

Данные тестирования производились для внутреннего входящего контроля качества продукции, по двум основным установленным ГОСТ ISO 898-1-2014 параметрам (разрушающая нагрузка кН и предел прочности мПа).

В реальных условиях эксплуатации шпилек показатели могут отличаться в большую или меньшую сторону в зависимости от количества и качества крепежей и условий окружающей среды.

Для точных данных под конкретные условия применения шпилек необходимо обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию.

Менеджер отдела технического контроля  
ООО «1001 КРЕПЕЖ»



Саидов Артур Бадавиевич

**ООО «1001 КРЕПЕЖ»**

Юридический адрес: 117546, Москва г, Ступинский проезд, дом 1, пом/комн. II/1  
ИНН 7723889433, КПП 772401001, ОГРН 5137746067179 ОКПО 20524053, р/с № 40702810338250018579  
в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы, к/с №3010181040000000225 БИК 044525225  
Тел: (495) 230-10-82, Email: [info@1001krep.ru](mailto:info@1001krep.ru), Сайт: [www.1001krep.ru](http://www.1001krep.ru)